

BULLETIN DE VEILLE HYDROLOGIQUE

Sécheresse

6

Le 04 Septembre 2026



BASSIN
DU LOING

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
D'AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX

Agir ensemble au service des rivières

SITUATION HYDROLOGIQUE ACTUELLE

La situation hydrologique sur l'ensemble du bassin du Loing reste globalement stable, mais à des niveaux toujours critiques. Les précipitations enregistrées au cours de la seconde quinzaine d'août ont entraîné quelques réactions ponctuelles des cours d'eau, sans toutefois permettre une amélioration durable et généralisée des écoulements.

Le cumul pluviométrique du mois atteint 34,2 mm à Amilly et 38,1 mm à Nemours, soit environ 30 % sous les normales 1991-2020. Par ailleurs, les températures particulièrement élevées ont favorisé une évapotranspiration importante, limitant l'effet des précipitations sur les débits.

Sur le Loing amont, une légère amélioration est observée, sans toutefois permettre un rétablissement durable des écoulements. Les débits restent faibles et la situation demeure fragile.

Sur la rive gauche du Loing, les écoulements demeurent très faibles et restent principalement concentrés sur les secteurs les plus aval. Plusieurs secteurs amont et intermédiaires restent en assec, témoignant du maintien d'une situation particulièrement dégradée. Les précipitations récentes n'ont pas permis de rétablir durablement les écoulements.

Sur la rive droite, la situation reste également fragile et globalement stable. Quelques écoulements persistent localement, notamment sur les secteurs bénéficiant d'apports souterrains. Une légère amélioration est toutefois observée sur le Betz, dont les écoulements présentent une évolution ponctuellement plus favorable. À l'inverse, le secteur de l'Ouanne passe en niveau d'alerte renforcée, traduisant une dégradation de la situation sur ce secteur.


À l'échelle du bassin, les conditions hydrologiques restent donc tendues, avec des débits faibles sur les principaux cours d'eau. Les précipitations récentes, bien qu'ayant généré quelques réactions locales, restent insuffisantes pour inverser durablement la tendance.

Les mesures de restriction des usages de l'eau restent ainsi en vigueur conformément aux arrêtés en cours sur les différents secteurs de gestion. Dans l'Yonne et en Seine-et-Marne, les niveaux de gravité restent inchangés depuis le dernier bulletin. Le Betz et le Loing amont dans le Loiret passent en alerte du fait d'une légère amélioration des débits suite aux événements orageux et pluvieux de la semaine précédente. À l'inverse l'Ouanne amont (45) a franchi le seuil d'alerte renforcée.

CARTOGRAPHIE DES ZONES D'ALERTE DU BASSIN
VERSANT DU LOING AU 04/09/2026



Agir ensemble au service des rivières

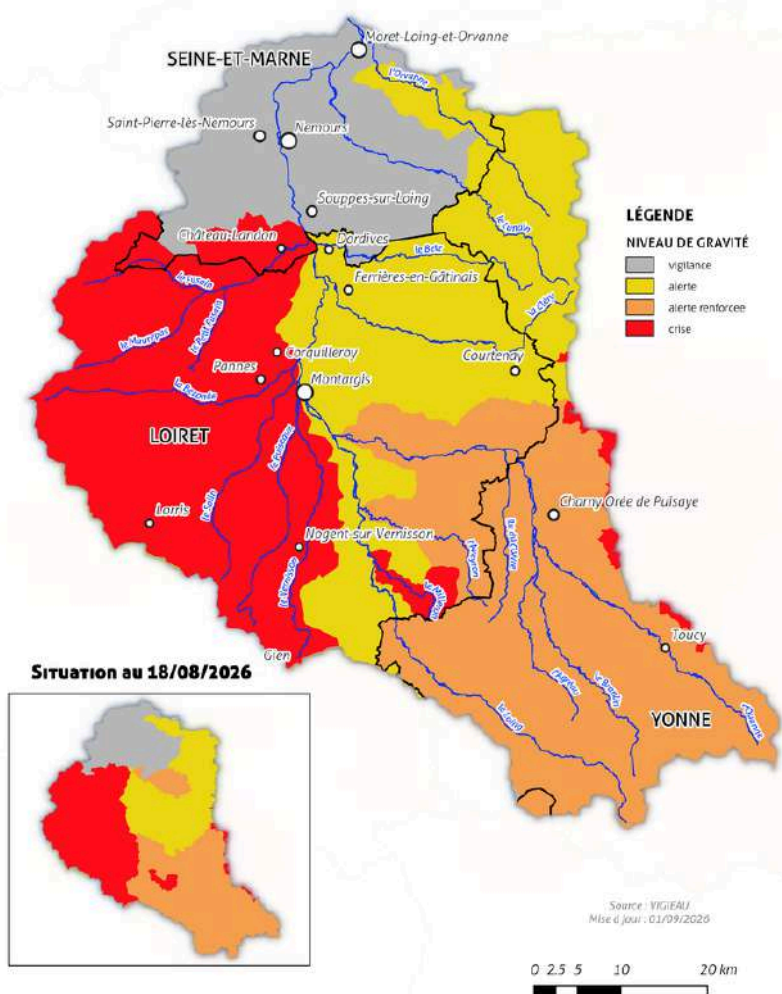

SECTEUR MONTARGOIS (Bezonde, Solin, Puiseaux et Vernisson)


Sur le secteur du Solin, du Puiseaux et du Vernisson, la situation n'a pas évolué de manière significative depuis le précédent bulletin. Les conditions hydrologiques restent extrêmement dégradées et les assecs demeurent généralisés sur la majeure partie des linéaires.

Sur le Vernisson, la majeure partie du bassin demeure en assec et les écoulements restent très limités. À Boismorand, le Vernisson demeure en assec. La petite source située au niveau de l'ancien étang de Cormont ne présente plus un débit suffisant pour assurer l'alimentation du cours d'eau. Toutefois, à l'aval de la zone humide de Nogent-sur-Vernisson, un léger écoulement est de nouveau visible. Ces reprises restent cependant fragiles et ne permettent pas, à ce stade, de remettre en cause le constat général d'assec sur le bassin.

Sur le Puiseaux, le cours d'eau reste en assec sur la totalité de son linéaire. Les précipitations récentes n'ont donc pas permis de rétablir durablement les écoulements.

La situation du Solin reste également comparable à celle observée précédemment. Le cours d'eau demeure en assec sur une grande partie de son linéaire, avec quelques secteurs où des écoulements ou des poches d'eau subsistent encore. Des situations plus favorables sont toutefois observées sur certains affluents et secteurs à l'amont du bassin. À Montereau, la Trêve et la Menotte présentent un écoulement satisfaisant au niveau de la route des Chalopins. Tout comme le Solin à Moulinet-sur-Solin qui conserve un bon écoulement.

Dans l'ensemble, les dernières précipitations ont donc permis quelques reprises ponctuelles des écoulements, notamment sur la Bezonde. Elles restent néanmoins trop faibles pour permettre une amélioration généralisée et durable de la situation.




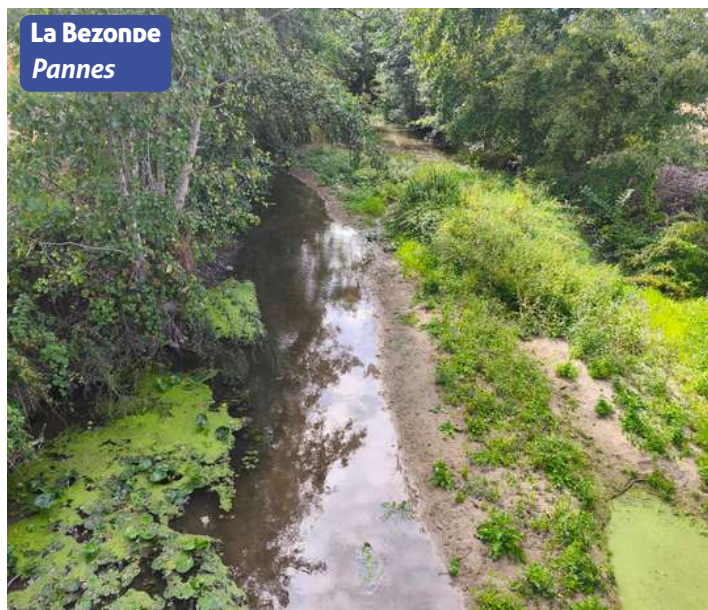


Secteur Fusin

Sur les bassins du Fusin et de la Bezonde, une très légère amélioration de la situation hydrologique est observée à la suite des récentes précipitations. Les niveaux d'eau sont en légère augmentation sur les deux cours d'eau, comme cela a notamment pu être constaté sur la Bezonde à Pannes. Certains affluents précédemment en assec sont également de nouveau en eau, à l'image du Brulard à Sceaux-du-Gâtinais. Ces observations traduisent une réaction ponctuelle des cours d'eau aux précipitations récentes.

Cette amélioration reste toutefois très limitée. Les cumuls de précipitations demeurent insuffisants pour permettre une amélioration durable de la situation hydrologique. La majorité des affluents précédemment asséchés restent en assec, comme le Petit Fusin à Courtempierre. Les effets de la sécheresse se font également ressentir, comme sur la ripisylve de la zone humide de Château-Landon avec plusieurs arbres morts, témoignant du stress hydrique important subi par la végétation riveraine.

Dans l'ensemble, les dernières précipitations ont donc permis quelques reprises ponctuelles des écoulements. Elles restent néanmoins trop faibles pour permettre une amélioration généralisée et durable de la situation.

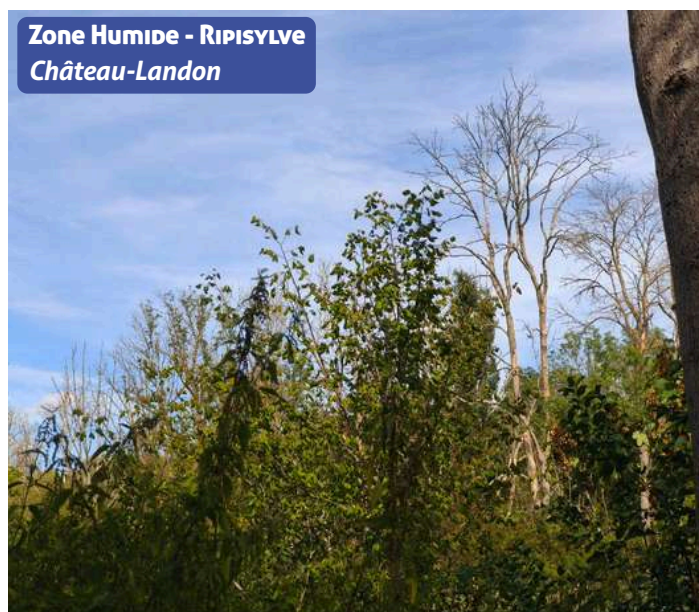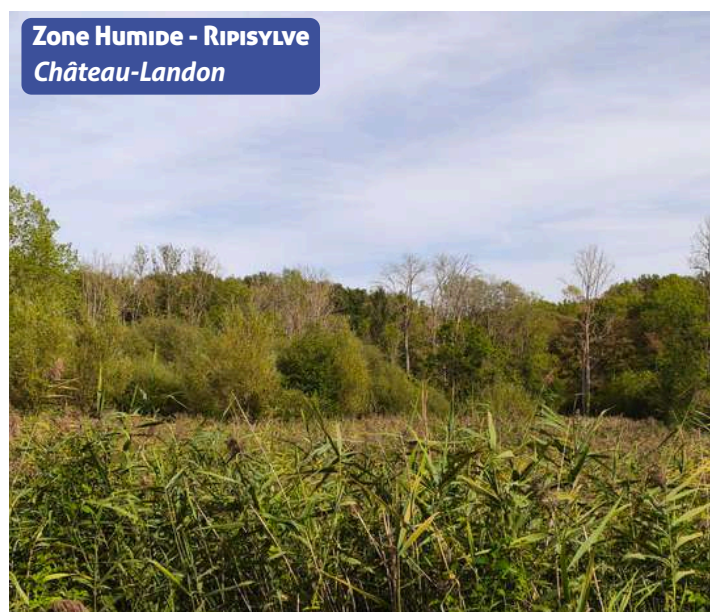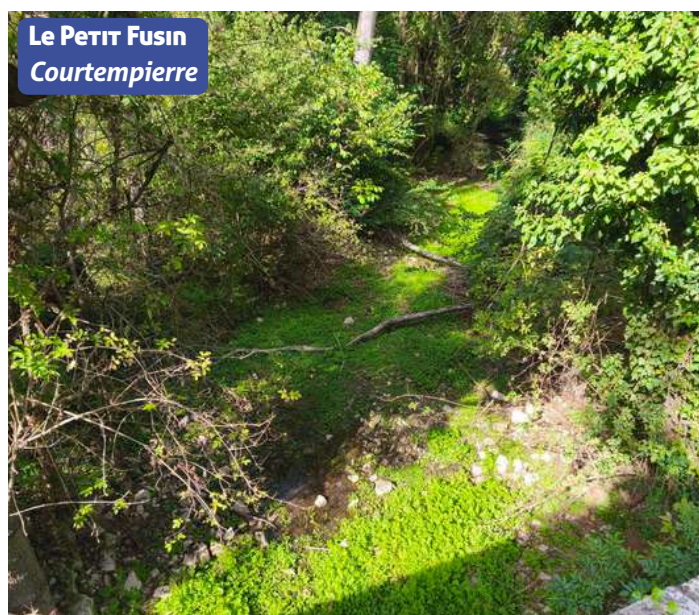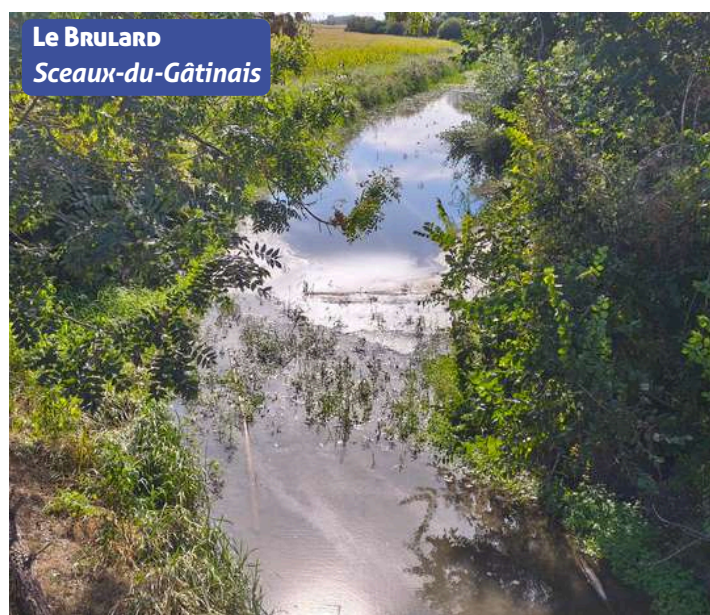

Betz


Les précipitations enregistrées au cours des derniers jours ont permis une amélioration de la situation hydrologique sur le bassin du Betz. Le cours d'eau repasse ainsi en niveau d'alerte, après avoir atteint précédemment le niveau d'alerte renforcée.

Au 3 septembre 2026, le débit du Betz est d'environ 170 L/s. Cette remontée traduit une amélioration des conditions d'écoulement à la suite des précipitations récentes.

Malgré cette amélioration, les débits restent faibles et la situation hydrologique demeure fragile et déficitaire. Au niveau de Bignon-Mirabeau, les débits observés restent notamment faibles.

En aval de Chevannes, les conditions d'écoulement restent toutefois relativement satisfaisantes, notamment grâce aux apports du ru de Sainte-Rose, qui contribuent au maintien des niveaux d'eau sur la partie aval du Betz. Ces apports, associés au soutien d'étiage assuré localement par les résurgences de la nappe de la Craie, permettent de maintenir des écoulements malgré le contexte hydrologique encore déficitaire.

La situation doit néanmoins continuer à faire l'objet d'une surveillance attentive. L'amélioration observée ces derniers jours reste fragile et ne permet pas, à ce stade, de considérer la situation comme durablement rétablie. En l'absence de nouvelles précipitations significatives, une nouvelle baisse des débits demeure possible dans les prochaines semaines.

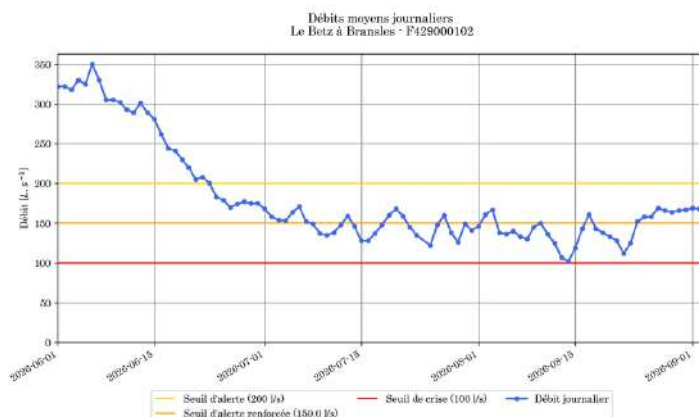

CLÉRY

La situation hydrologique de la Cléry demeure à ce stade plus favorable que celle observée sur les autres cours d'eau du secteur. La Cléry reste en niveau de vigilance et constitue actuellement le cours d'eau dont les conditions d'écoulement apparaissent les mieux préservées face au contexte de sécheresse.

Au 3 septembre 2026, son débit est estimé à environ 650 L/s, soit un niveau seulement légèrement supérieur au seuil de vigilance fixé à 600 L/s.

Cette situation, bien que relativement favorable, reste donc sensible à une évolution défavorable des conditions météorologiques. Une période sèche prolongée pourrait entraîner une diminution rapide des débits et conduire à une dégradation du niveau de gestion.




Lunain

Le Lunain reste placé en niveau d'alerte. La situation hydrologique apparaît toutefois contrastée selon les secteurs.

À Paley, le débit du cours d'eau est actuellement d'environ 220 L/s. A l'aval du bassin versant, à Épisy, le débit se situe autour de 360 L/s, soit un niveau proche du seuil de vigilance fixé à 360 L/s.

La situation apparaît plus préoccupante sur les affluents du Lunain, certains présentant des nouvelles des ruptures d'écoulement. C'est notamment le cas au niveau de La Belliole, où des ruptures d'écoulement sont observées sur le ru de Colombeau, témoignant d'une sensibilité plus importante des cours d'eau de tête de bassin aux conditions hydrologiques déficitaires.

Ainsi, malgré des écoulements encore maintenus sur le Lunain, la situation demeure fragile, en particulier sur les affluents. La poursuite d'une période sèche pourrait rapidement se traduire par une dégradation des débits et une extension des secteurs affectés par les ruptures d'écoulement.

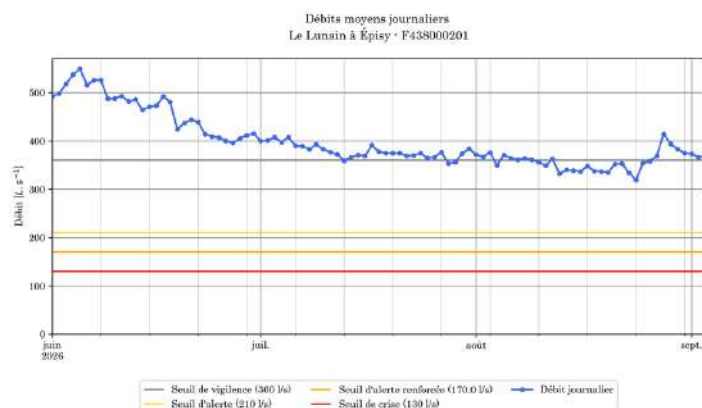


Orvanne

La situation hydrologique de l'Orvanne reste globalement stable. Le cours d'eau demeure en niveau d'alerte et ne présente pas, à ce stade, de dysfonctionnements hydrologiques majeurs directement liés à la sécheresse.

Les conditions d'écoulement restent actuellement relativement satisfaisantes sur le cours principal. Cette situation demeure néanmoins dépendante de l'évolution des conditions météorologiques et hydrologiques.

En cas de poursuite de la sécheresse et d'absence de précipitations significatives, une dégradation progressive des débits et des conditions d'écoulement reste possible. Une surveillance de l'évolution de la situation doit donc être maintenue.

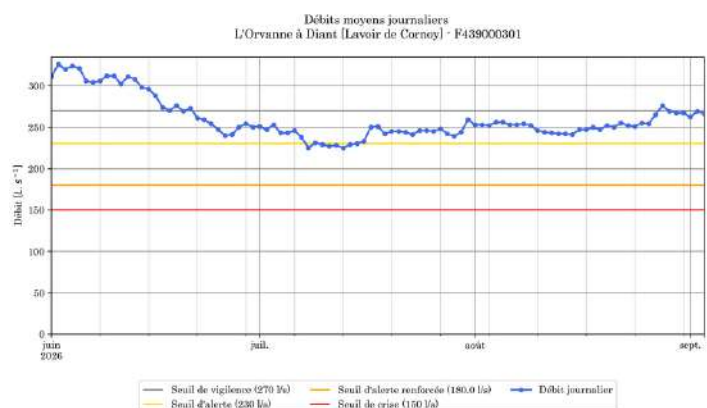


Ouane Amont et Sources du Loing

Sur le secteur du Loing, en amont de l'étang de Moutiers, une rupture d'écoulement est toujours observée. Le débit instantané du Loing à Montbouy est de 220 l/s au 4 septembre 2026 (sous le seuil d'alerte renforcée fixé à 610 l/s).

À Lalande, le ru de Fontenoy présente encore un écoulement visible et relativement satisfaisant, tandis que le ru de l'Étang est en assec. À Septfonds, une rupture d'écoulement est également constatée sur le ru du Septfonds. L'Agréau est quant à lui en assec. Ces observations témoignent du maintien de conditions d'étiage très marquées sur les têtes de bassin, avec des écoulements devenant localement insuffisants pour assurer la continuité hydrologique.

Sur l'Ouane, une légère remontée du débit est observée à Charny-Orée-de-Puisaye. Le débit enregistré le 3 septembre s'élève à 577 l/s. Les précipitations enregistrées à la fin du mois d'août ont entraîné une légère remontée des débits, mais leur effet est resté limité et de courte durée. Les conditions d'étiage restent marquées sur le bassin, comme en témoignent les faibles écoulements et les assecs observés sur plusieurs cours d'eau en tête de bassin.

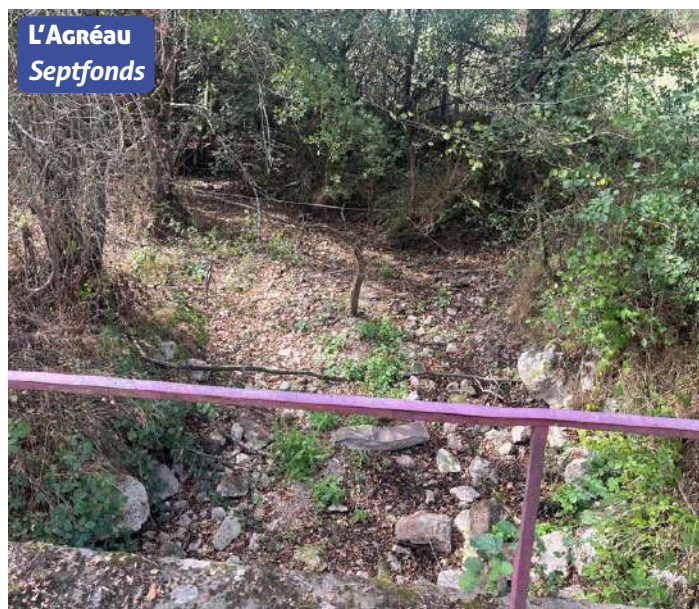


SITUATION HYDROGÉOLOGIQUE DES NAPPES

La situation hydrogéologique reste globalement inchangée à l'échelle du bassin du Loing. La vidange estivale se poursuit et se traduit par une baisse des niveaux piézométriques dans les principaux aquifères suivis.

En rive gauche, les piézomètres de Préfontaine et de Nogent-sur-Vernisson, implantés dans la nappe de la Craie, montrent toujours une diminution des niveaux d'eau souterraine.

La situation apparaît plus contrastée dans les calcaires de Beauce. À Batilly, les niveaux piézométriques commencent à se stabiliser. À Villemoutiers, une remontée importante est observée depuis la mi-août, avec une hausse d'environ 2 mètres depuis le 14 août 2026. Cette évolution ne traduit toutefois pas une recharge significative de la nappe. Elle est principalement liée à la diminution des prélèvements souterrains à proximité du piézomètre et à la forte réactivité de l'ouvrage. Cette remontée doit donc être interprétée avec précaution et ne peut pas être considérée comme représentative d'une amélioration générale de l'état de la nappe de Beauce sur le secteur.

En rive droite du bassin, la situation hydrogéologique évolue peu par rapport aux semaines précédentes. Les niveaux piézométriques restent orientés à la baisse, traduisant la poursuite de la vidange des aquifères. À ce stade, aucun changement notable de tendance n'est observé sur les ouvrages suivis.

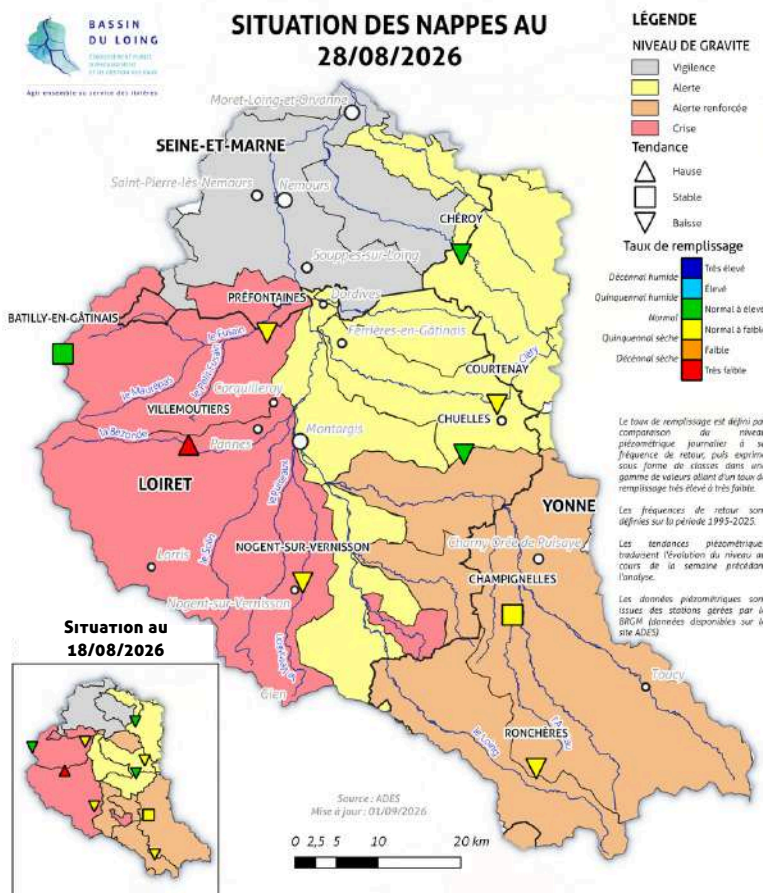

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES


Tendances du LUNDI 7 août au DIMANCHE 13 septembre



Au dessus des normales

Soleil et pluie

Tendances du LUNDI 14 septembre au DIMANCHE 20 septembre

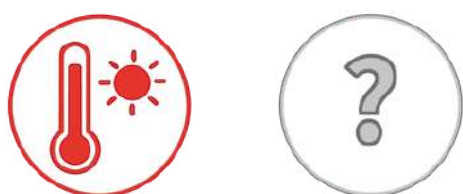

Au dessus des normales

Pas de tendances significatives

Suite aux épisodes orageux et pluvieux à la fin du mois d'août, les prévisions de la semaine à venir indiquent des températures proches à supérieures aux normales de saison en début de semaine et devraient se rapprocher des normales de saison en fin de semaine. Des épisodes pluvieux sont prévus tout au long de la semaine en alternance avec des passages ensoleillés.

À plus longue échéance, les incertitudes deviennent nettement plus importantes, avec néanmoins une suggestion pour le maintien de températures plutôt au dessus des normales de saison. Aucun signal de précipitation robuste se dégage actuellement. Il n'est donc pas possible de privilégier avec suffisamment de confiance un scénario durablement sec ou humide.

Au regard de ces prévisions, aucune amélioration significative de la situation hydrologique du bassin n'est attendue à court terme. Les éventuelles précipitations pourront entraîner des réactions ponctuelles des cours d'eau, sans amélioration durable des débits de base. La persistance de températures élevées pourrait par ailleurs maintenir une demande évaporative soutenue et contribuer à limiter les effets bénéfiques des précipitations sur les niveaux des cours d'eau.

02 38 28 55 11

contact@epageloing.fr

www.epageloing.fr

25, rue Jean Jaurès, 45200 Montargis